



Tipo di indumento: **Marchio commerciale:**

Uso previsto:

In generale: Questo prodotto è destinato ad essere usato durante tutte le attività di saldatura ad arco come MMA, MIG/MAG, TIG, saldature al plasma, a elettrogas e a punti, così come tagli al plasma e ad ossigeno, scricature, brasature e saldature ad arco termico. Le applicazioni sono diverse ed è responsabilità dell'utente identificare il corretto prodotto per ciascuna applicazione.

Rischi identificati: Per l'utilizzo durante le operazioni di saldatura, sono stati identificati i seguenti rischi: fiamme, schizzi di materiale fuso, calore radiante e scosse elettriche brevi.

Alta tensione: Questo indumento protegge contro le scosse elettriche brevi e non contro prolungate folgorazioni da alta tensione!! Queste possono essere causate da macchinari per la saldatura ed il taglio, quindi osservate attentamente le istruzioni di sicurezza dei macchinari che usate!! In presenza di maggiori rischi di scossa o di componenti elettrificati sarà necessario dotarsi di isolamento elettrico addizionale, secondo quanto indicato nel punto 6.10 del EN11611 per la protezione contro conduttori elettrici attivi fino a 100 V = (DC).

Grembiuli di protezione:

In caso di uso di grembiuli, gli stessi dovranno proteggere l'utente come minimo da un lato all'altro delle cuciture.

Abbigliamento aggiuntivo:

Gli indumenti aggiuntivi devono soddisfare almeno la Classe 1 della norma EN ISO 11611:2015. Per la salopette: va associata a una giacca o un indumento che copra le braccia, il busto e il collo. Per il grembiule: va abbinato a giacca e pantalone o con un abbigliamento che copra braccia, busto, collo e gambe. Per la giacca: va associata a pantaloni o indumenti che coprono le gambe.

Tessuti e materiali utilizzati: Per la realizzazione di questo prodotto vengono utilizzati cuoio bovino "spaccato" insieme a KEVLAR® 5 strati; inoltre si utilizzano per le chiusure ed i rinforzi bottoni automatici, ganci e anelli isolati elettricamente. DuPont™ e KEVLAR® sono marchi commerciali o marchi registrati della E.I.duPont de Nemours and Company.

Informazioni sulla salute:

Il pH ed i livelli di Cromo (VI) e PCP di tutti i tessuti sono stati verificati e rispettano gli standard per la salute della CE. Colorazione: viene eseguita usando solo prodotti naturali.

Lavaggio, asciugatura e stiratura: Non è consentito il lavaggio, l'asciugatura e la stiratura.

Conservazione: Conservare all'asciutto a temperature superiori a 5° Celsius. Non impilare più di 5 cartoni su un pallet.

Invecchiamento: se il lavaggio, l'asciugatura e la stiratura sono stati applicati (cosa non consigliata), o non conservati secondo le istruzioni sopra riportate, l'invecchiamento di questo prodotto sarà influenzato negativamente.

Taglia: vedere stampa sul prodotto

Utilizzo improprio:

Livello di protezione:

Il livello di protezione verrà ridotto se gli indumenti protettivi del saldatore sono compromessi da materiali infiammabili.

Livello di ossigeno:

L'aumentata presenza di ossigeno nell'aria ridurrà in modo considerevole la protezione contro le fiamme offerta dagli indumenti protettivi da saldatore. Fare attenzione quando si eseguono saldature in ambienti ristretti. L'aria arricchita di ossigeno sarà pericolosa!

Isolamento elettrico:

L'isolamento elettrico fornito dagli indumenti si ridurrà se gli stessi sono bagnati, sporchi o intrisi di sudore.

Uso di indumenti abbinati:

Nel caso di utilizzo di capi abbinati, entrambi i capi dovranno essere indossati insieme per fornire il livello di protezione indicato.

Protezione addizionale durante la saldatura:

Protezioni addizionali usate insieme a questo prodotto durante la saldatura dovranno rispettare gli standard EN appropriati relativi ai rischi per saldature.

Limitazioni d'uso:

Questo abbigliamento da lavoro ignifugo cotone / pelle può essere utilizzato per attività lavorative in generale, così come la saldatura. L'utente deve assicurarsi che tutte le chiusure sono chiuse, soprattutto per l'uso durante le applicazioni di saldatura; e lui deve scegliere la giusta dimensione. Se il metallo fuso attacca sui vestiti, l'utente deve rimuovere immediatamente l'abbigliamento. L'utente deve sempre indossare le tute con bretelle in combinazione con una giacca di saldatura. Se l'utente osserva i sintomi simili a scottature, i raggi UV passano attraverso il prodotto. In questo caso, il prodotto deve essere riparato o sostituito. L'utente deve quindi sapere che in futuro ha bisogno di più livelli di protezione.

Garanzia:

Questo prodotto è garantito nei confronti dei difetti di fabbricazione.

Se il prodotto può essere riparato, deve essere fatto dal produttore.

Eliminare:

Una volta che questo prodotto non può più essere utilizzato, è responsabilità dell'utente rimuovere questo prodotto in modo ambientale.



Sostenibilità :

La vita utile dipende dal grado di usura e dall'intensità di utilizzo nelle rispettive aree di applicazione ed è di max. 60 mesi dalla data di produzione. La data di produzione è indicata su un'etichetta all'interno del prodotto.

Clima secondo la clausola 6.10:

Il condizionamento e la prova dei campioni sono stati effettuati a una temperatura di (20 ± 2) ° C e umidità relativa di (85 ± 5)%.

Di seguito vengono spiegati i pittogrammi riportati su questo articolo:



Requisiti generali di sicurezza

Paragraphe	Exigence	Classe 1	Classe 2
6.2	Résistance élastiques: tissu textile extérieur Résistance élastiques: cuir	400 N 80 N	400 N 80 N
6.3	Resistenza allo strappo: materiale tessile esterno tessuto Resistenza allo strappo: pelle	15 N 15 N	20 N 20 N
6.4	Resistenza allo scoppio: area di prova di 7,3 cm ² Resistenza allo scoppio: area di prova di 50 cm ²	200 kPa 100 kPa	200 kPa 100 kPa
6.5	Résistance de la couture: matériel textile Résistance de la couture: cuir	225 N 225 N	225 N 225 N
6.6	Variations dimensionnelles des matériaux textiles tissés Variations dimensionnelles des matériaux textiles tricotés	≤ ± 3 % ≤ ± 5 %	≤ ± 3 % ≤ ± 5 %
6.7	Diffusione di fiamma Procedura A – obbligatoria Procedura B - facoltativa	ISO 15025:2000, Procédure A (d'allumage surface) ISO 15025:2000, Procédure B (d'allumage bord) Pas des flammes de haut ou sur les côtés Pas de formation de trous ^a Pas des flammes ou débris fondus Signifie persistance de flamme ≤ 2 s Signifie incandescence ≤ 2 s	ISO 15025:2000, Procédure A (d'allumage surface) ISO 15025:2000, Procédure B (d'allumage bord) Pas des flammes de haut ou sur les côtés Pas de formation de trous ^a Pas des flammes ou débris fondus Signifie persistance de flamme ≤ 2 s Signifie incandescence ≤ 2 s
6.8	Résistance de petit goutte de metal fonder	15 gouttes	25 gouttes
6.9	Transfert de chaleur (radiation)	RHTI 24 W ≥ 7,0	RHTI 24 W ≥ 16,0
6.10	Résistance électrique	> 10 ⁵ Ω	> 10 ⁵ Ω
6.11	Exigences pour les cuirs: contenu matières grasses	≤ 15 %	≤ 15 %

^a Pour ISO 15025:2000, Procédure B, cette exigence n'est pas applicable.

Attenzione: Dichiarazione di conformità, rapporto di prova, certificato, manuale: www.weldas-ce.com


I guanti e gli indumenti Weldas sono stati testati e certificati presso la Eurofins Textile & Testing Spain, C/ German Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante), Spain (EU no. 2865). È stato certificato UKCA presso Eurofins E&E CML Limited, Newport business Park, New Port Road, Ellesmere Port (UK) Approved Body No. 2503

Indirizzo Weldas:

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: europa@weldas.eu



PRODOTTO WELDAS:
44-7248, 44-7300, 44-7440, 44-7440/7600, 44-7440/7648, 44-7800

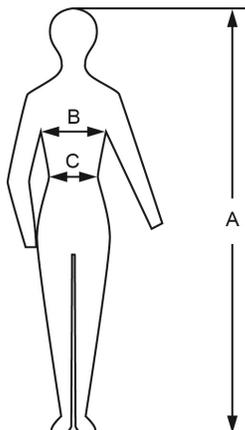

	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
	44	48	52	56	60	64	66
A	166-170	170-176	176-180	180-184	184-188	188-196	197-200
	88-96	96-104	104-112	112-120	120-128	128-136	160
	76-84	84-92*	92-102*	100-112*	112-124*	124-136*	114

* = art.nr. 44-7440/7600

PRODOTTO WELDAS:
44-7124, 44-7136, 44-7142, 44-7142 W, 44-7148, 44-7148 W,
44-7820, 44-7828, 44-7836, 44-7836XL, 44-7023, 44-7028, 44-7106, 44-7114

44-7124	↑ ↓	60 cm.	↔	60 cm.
44-7136	↑ ↓	91 cm.	↔	60 cm.
44-7142	↑ ↓	107 cm.	↔	60 cm.
44-7142 W	↑ ↓	107 cm.	↔	80 cm.
44-7148	↑ ↓	122 cm.	↔	60 cm.
44-7148 W	↑ ↓	122 cm.	↔	80 cm.
44-7820	↑ ↓	51 cm.	↔	56 cm.
44-7828	↑ ↓	71 cm.	↔	56 cm.
44-7836	↑ ↓	91 cm.	↔	56 cm.
44-7836XL	↑ ↓	120 cm.	↔	80 cm.
44-7023	↑ ↓	58 cm.		
44-7028	↑ ↓	35 cm.		32-45 cm.
44-7106	↑ ↓	15 cm.		33-43 cm.
44-7114	↑ ↓	36 cm.		37-47 cm.
44-7114 + 44-7114EXT	↑ ↓	36 cm.		52-62 cm.

Attenzione: Dichiarazione di conformità, rapporto di prova, certificato, manuale: www.weldas-ce.com

I guanti e gli indumenti Weldas sono stati testati e certificati presso la Eurofins Textile & Testing Spain, C/ German Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante), Spain (EU no. 2865).
È stato certificato UKCA presso Eurofins E&E CML Limited, Newport business Park, New Port Road, Ellesmere Port (UK) Approved Body No. 2503

Indirizzo Weldas:

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: europa@weldas.eu